



## COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO DIRECCIÓN EJECUTIVA

### REPORTE MENSUAL – MAYO 2025

#### INTRODUCCIÓN

El monitoreo hidrológico de la cuenca del río Pilcomayo, en la actualidad, lo realiza la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo (DE CTN) en el marco del concepto de integración de redes de monitoreo hidrometeorológico, lo anterior recopilando información registrada por diversos organismos y sumándolos a los generados por la red de monitoreo propia de la DE CTN. Entre estos organismos podemos mencionar al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Estado Plurinacional de Bolivia, la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de la República de Paraguay y la del Sistema Nacional de Información Hídrica de la República Argentina, entre otros.

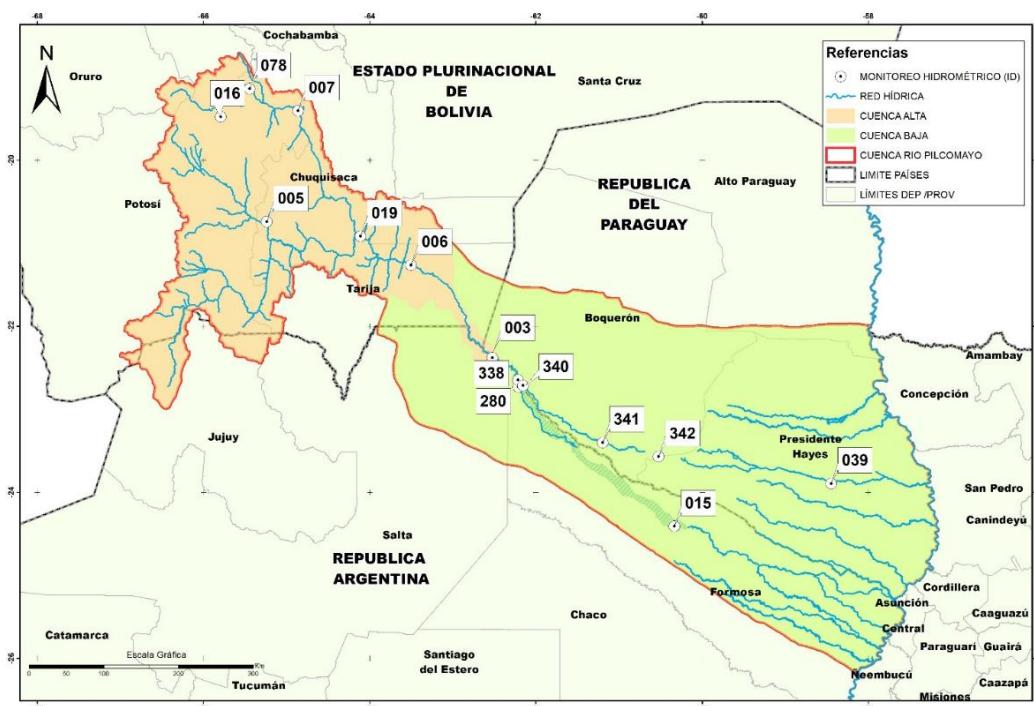


Imagen N°1 - Estaciones de monitoreo hidrométrico de la Cuenca del río Pilcomayo

#### MONITOREO DE LA PRECIPITACIÓN PARA EL MES DE MAYO

A continuación, se presentan los mapas de precipitaciones acumuladas y de anomalías mensuales en el mes de mayo a partir de los datos registrados en las estaciones con influencia en la Cuenca Alta del río Pilcomayo. Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante el período correspondiente al mes de mayo y el valor considerado como normal (período 1970/2000).



## COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO DIRECCIÓN EJECUTIVA

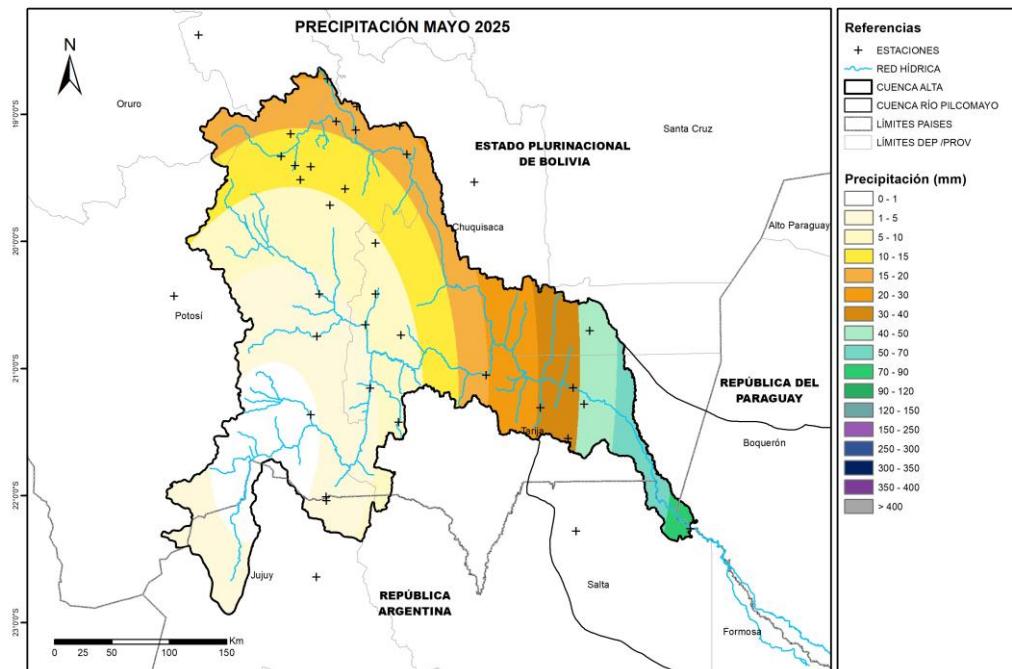


Imagen N°2: Lluvias en la Cuenca Alta del río Pilcomayo - Precipitación Acumulada May/2025

Durante el mes de mayo se aprecia una distribución heterogénea de las precipitaciones, dando lugar a anomalías positivas que se manifiestan en gran parte de la extensión de la Cuenca Alta. La situación descripta presenta una mayor intensidad en el sector Sureste y en el sector Norte de la Cuenca Alta, donde los registros del mes de mayo señalan la mayor diferencia respecto a los valores medios. En tanto que, las condiciones de normalidad se observan en un acotado sector, en gran parte del Departamento Potosí y en el sector Oeste del Departamento Tarija.

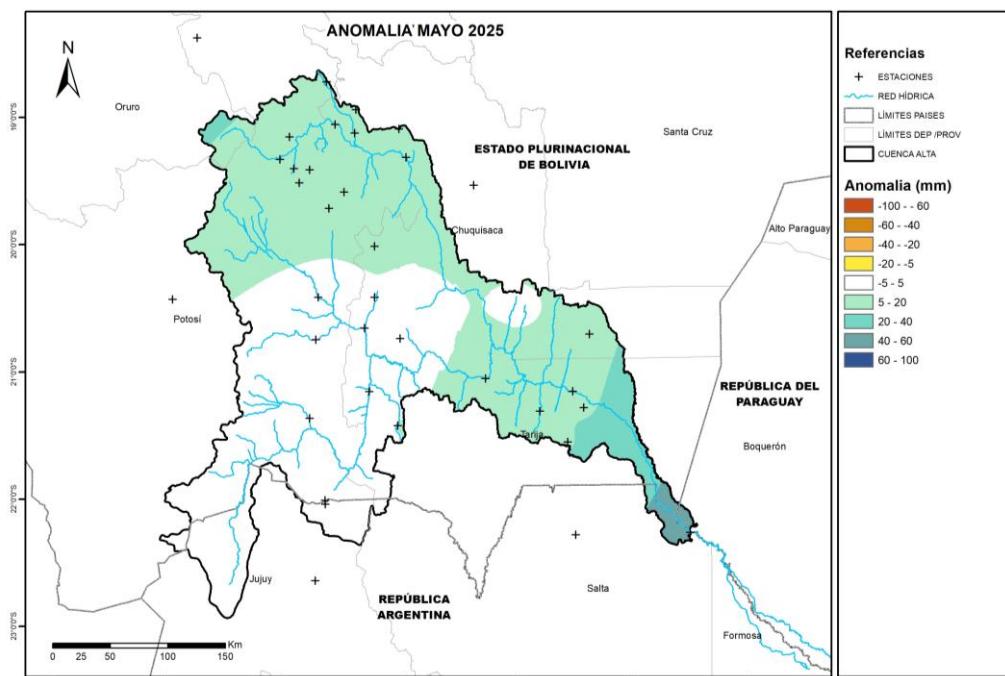


Imagen N°3: Anomalías lluvias - Mayo/2025



## COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO DIRECCIÓN EJECUTIVA

A continuación, se presenta la evolución de los registros pluviométricos a lo largo del presente año hidrológico y se comparan con los valores medios y el valor considerado como normal (período 1970/2000).

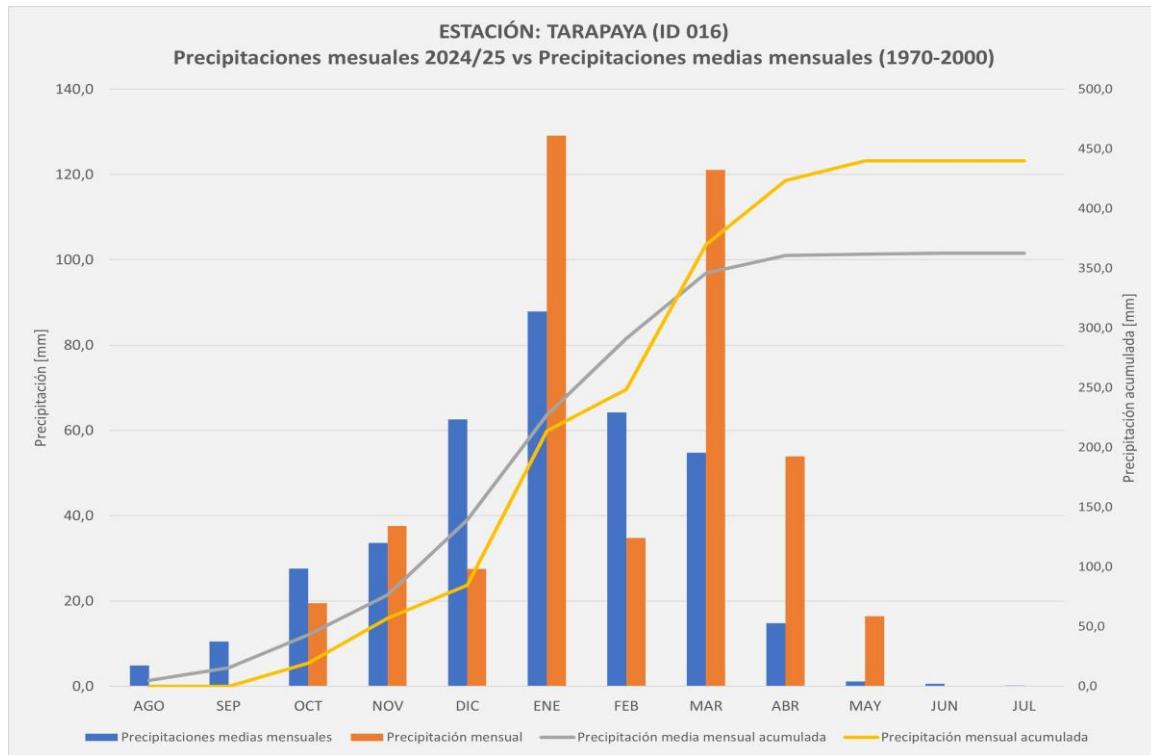


Imagen N°4: Precipitaciones mensuales y precipitaciones medias mensuales - Estación: Tarapaya (ID 016)

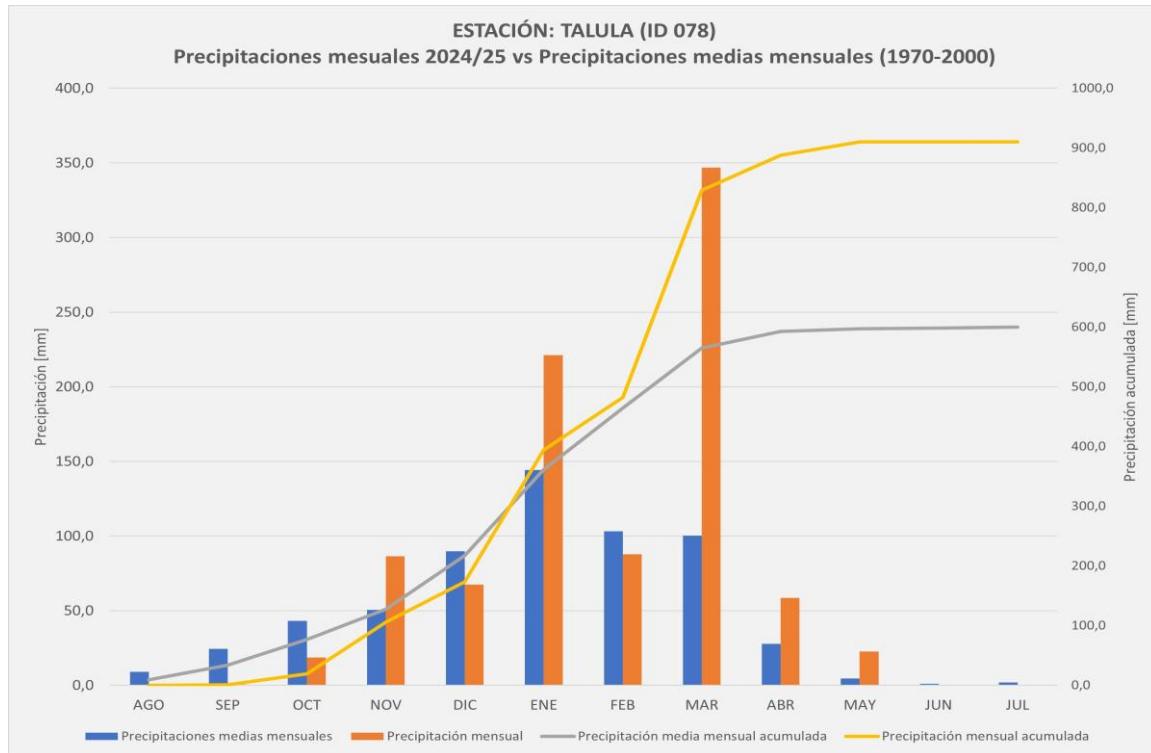


Imagen N°5: Precipitaciones mensuales y precipitaciones medias mensuales - Estación: Talula (ID 078)



**COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

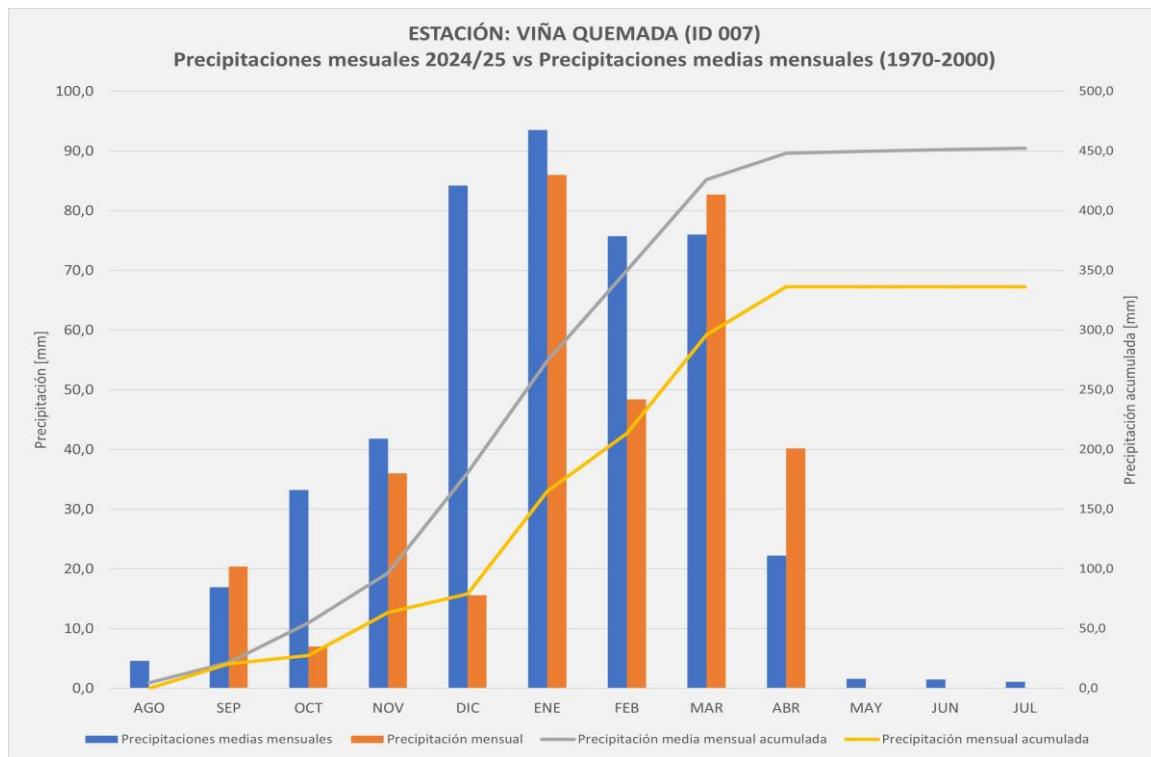


Imagen N°6: Precipitaciones mensuales y precipitaciones medias mensuales - Estación: Viña Quemada (ID 007)

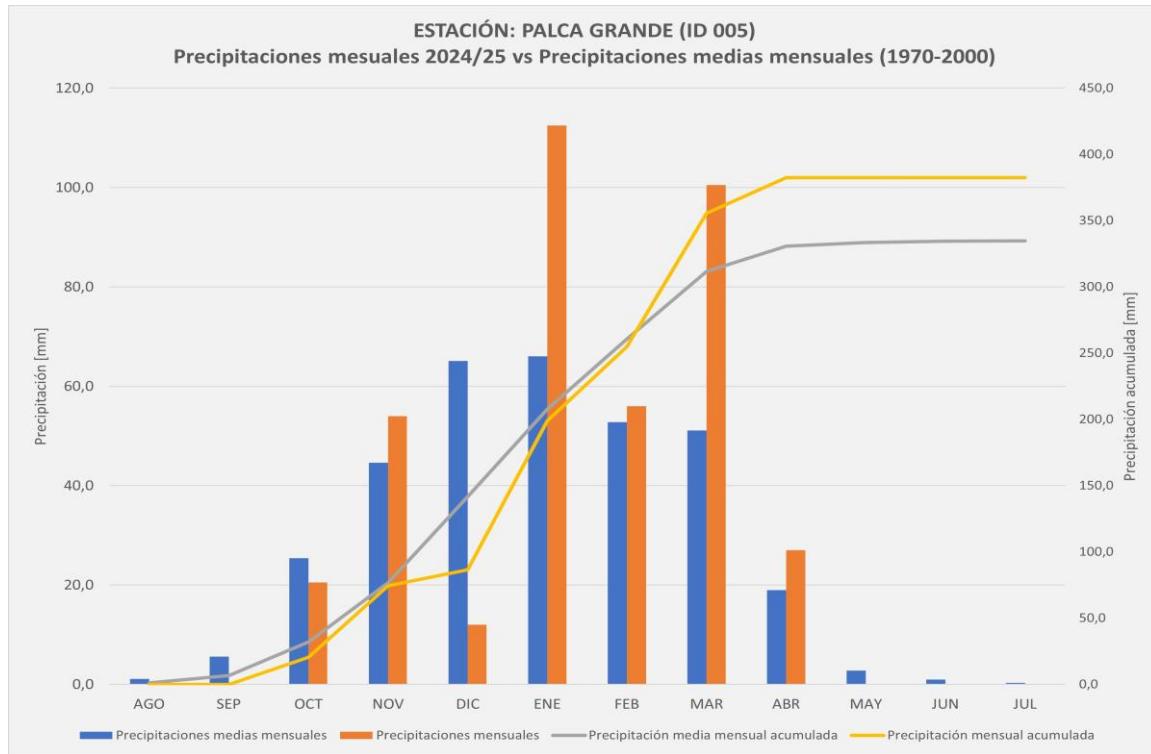


Imagen N°7: Precipitaciones mensuales y precipitaciones medias mensuales - Estación: Palca Grande (ID 005)



**COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

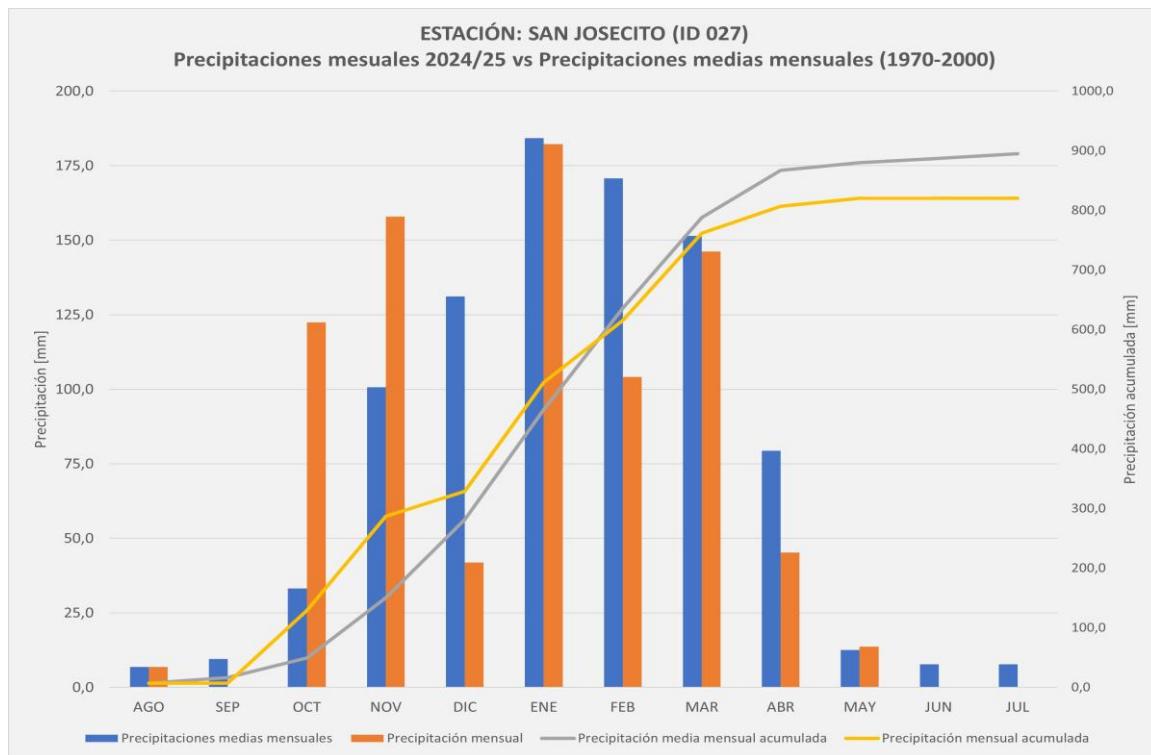


Imagen N°8: Precipitaciones mensuales y precipitaciones medias mensuales - Estación: San Josecito (ID 027)

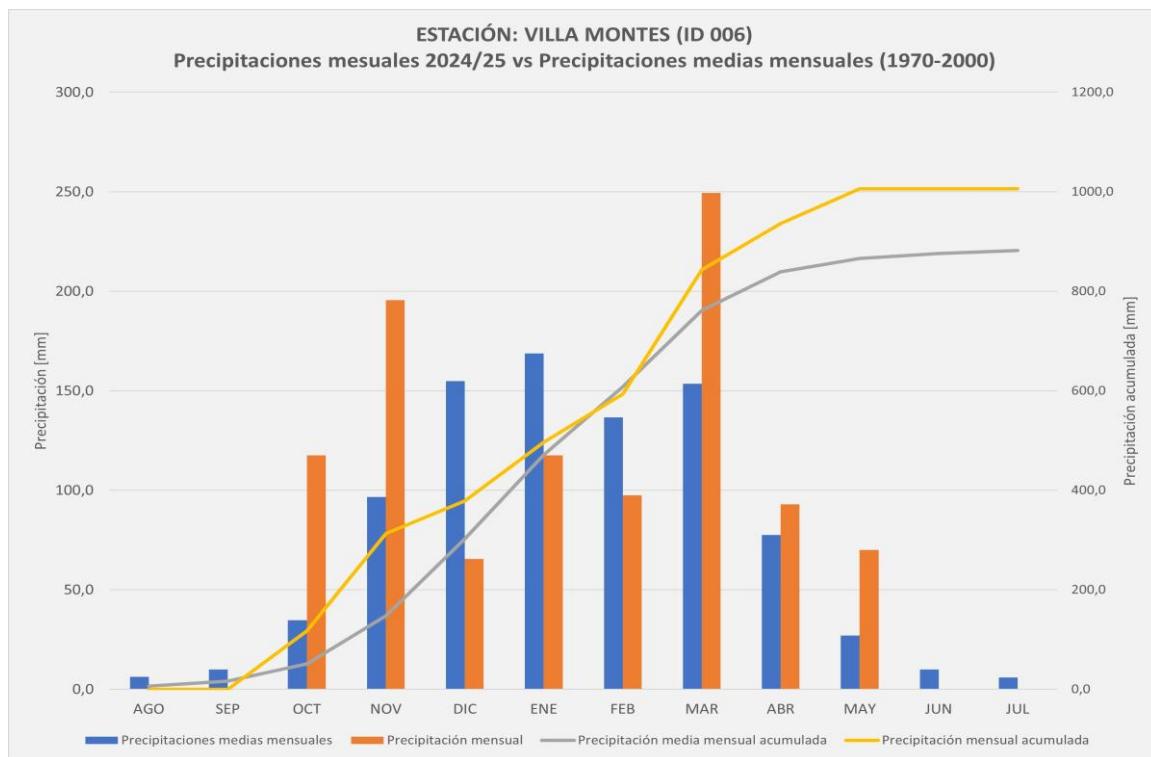


Imagen N°9: Precipitaciones mensuales y precipitaciones medias mensuales - Estación: Villa Montes (ID 006)



## COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO DIRECCIÓN EJECUTIVA

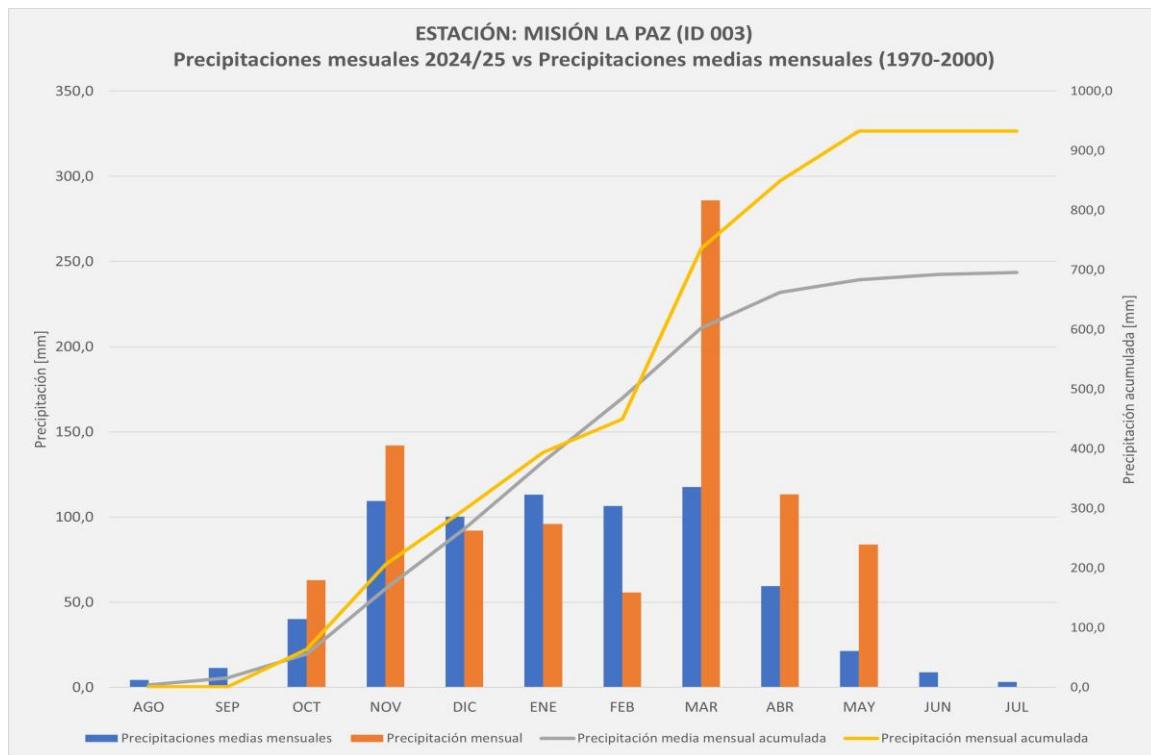


Imagen N° 10: Precipitaciones mensuales y precipitaciones medias mensuales - Estación: Misión La Paz (ID 003)

### EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES HIDROMÉTRICOS

Durante el mes de mayo se observaron precipitaciones normales y levemente superiores a lo normal tanto en la Cuenca Alta como en la Cuenca Baja.

La Cuenca Alta del río Pilcomayo presenta un régimen climático bien definido, donde las lluvias se presentan en el período comprendido entre los meses de octubre y marzo. En esta zona, la cobertura vegetal es limitada, los suelos son pocos profundos y existen importantes superficies de macizos rocosos de reducida permeabilidad. Los factores mencionados se traducen en un régimen de escorrimiento del río torrencial alimentado por escorrentía producto de ocasionales tormentas de lluvia.

Sumado a la caracterización general de la Cuenca Alta, resulta relevante destacar el aumento en los registros de precipitaciones, luego de las condiciones de déficit manifestadas a lo largo del trimestre agosto, septiembre y octubre, y en particular, del mes de diciembre del corriente año hidrológico.

Consecuentemente, se observa el normal desarrollo del inicio del ciclo seco en las estaciones hidrométricas. Al respecto, el nivel hidrométrico manifiesta registros levemente superiores a la evolución de las marcas normales para la época.

A mediados del mes de mayo, se observa un sostenido descenso en el rango de aguas bajas, por efecto de las precipitaciones registradas, en particular, en el sector Este y Norte de la Cuenca Alta.

A continuación, se presenta la evolución de los registros hidrométricos -altura media diaria- a lo largo del presente año hidrológico y se comparan con los niveles registrados en el año hidrológico 2023/24, de las estaciones operadas por la DE CTN.



**COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

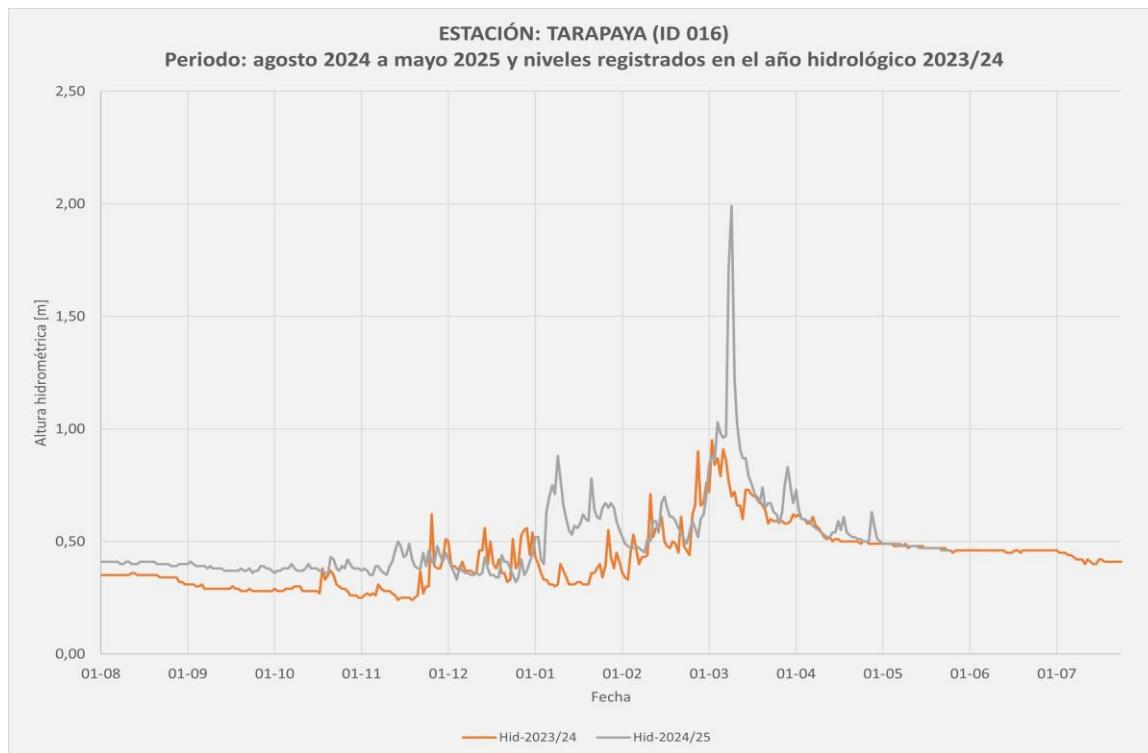


Imagen N°11: Evolución de los niveles hidrométricos - Estación Tarapaya (ID 016)

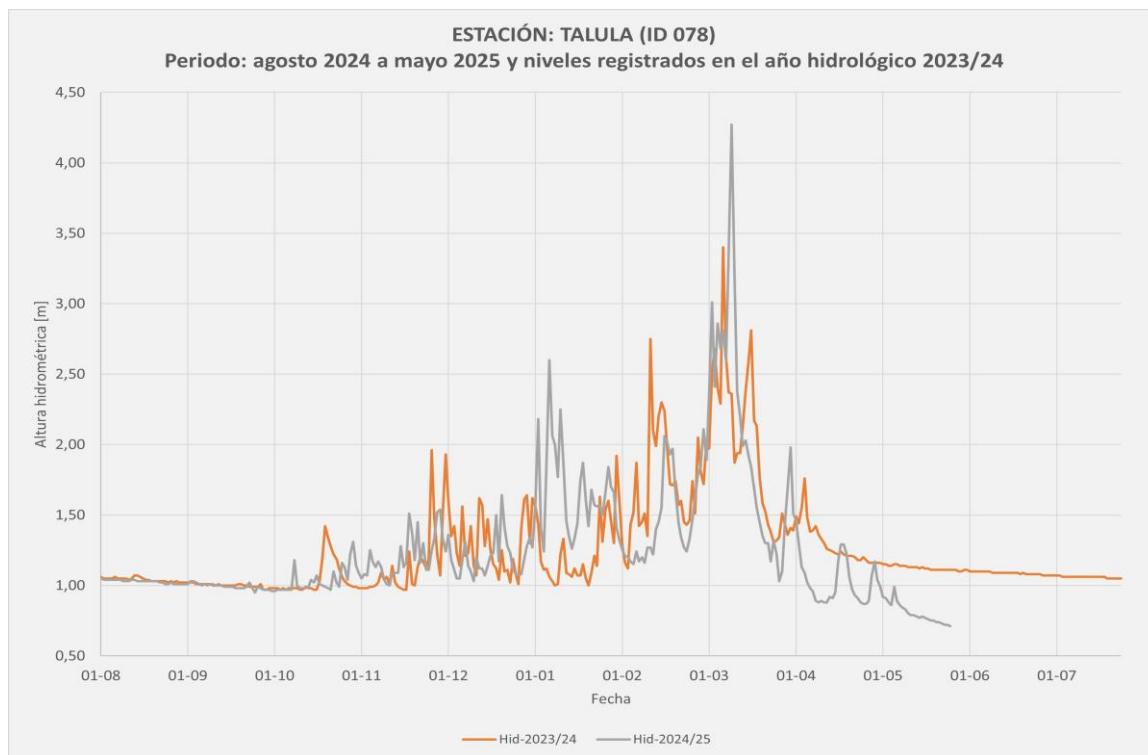


Imagen N°12: Evolución de los niveles hidrométricos - Estación Talula (ID 078)



**COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

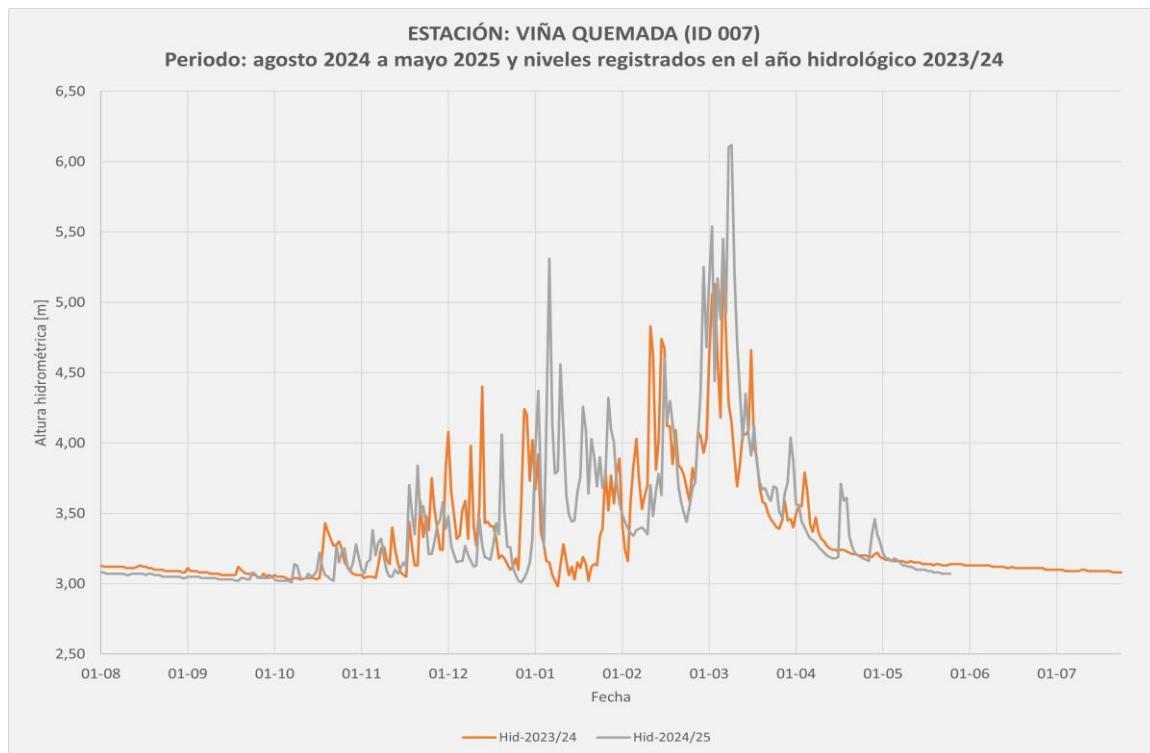


Imagen N°13: Evolución de los niveles hidrométricos - Estación Viña Quemada (ID 007)

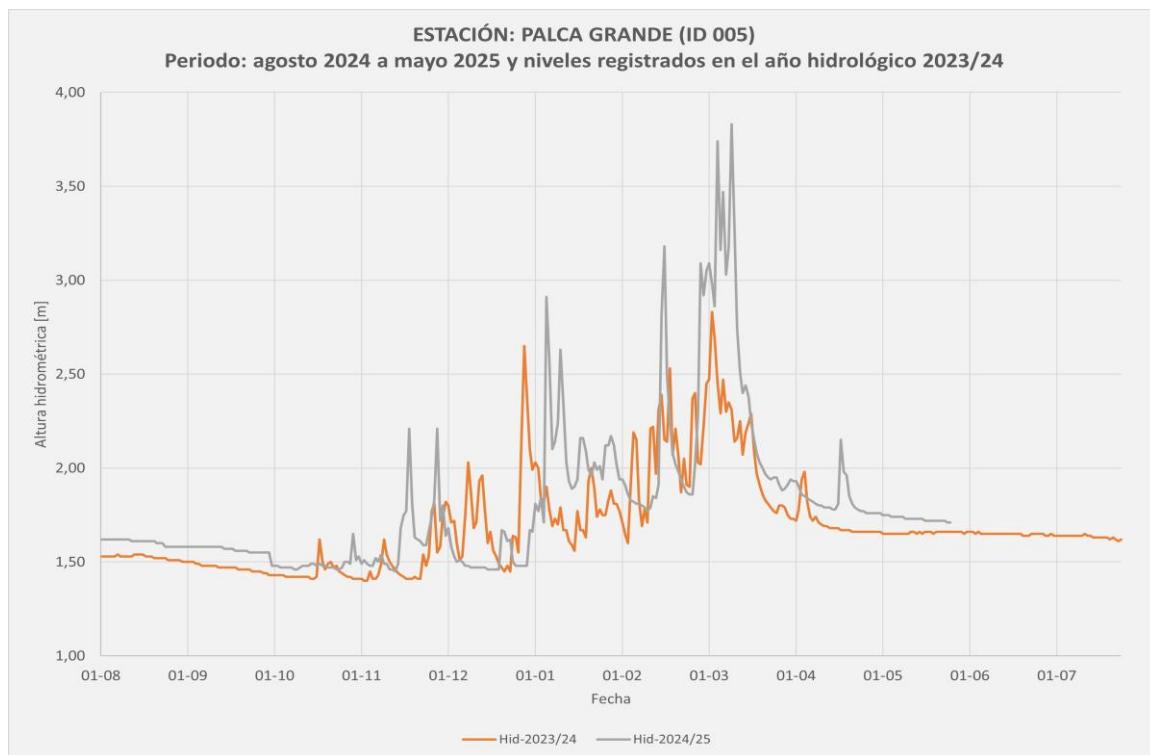


Imagen N°14: Evolución de los niveles hidrométricos - Estación Palca Grande (ID 005)



COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO  
DIRECCIÓN EJECUTIVA

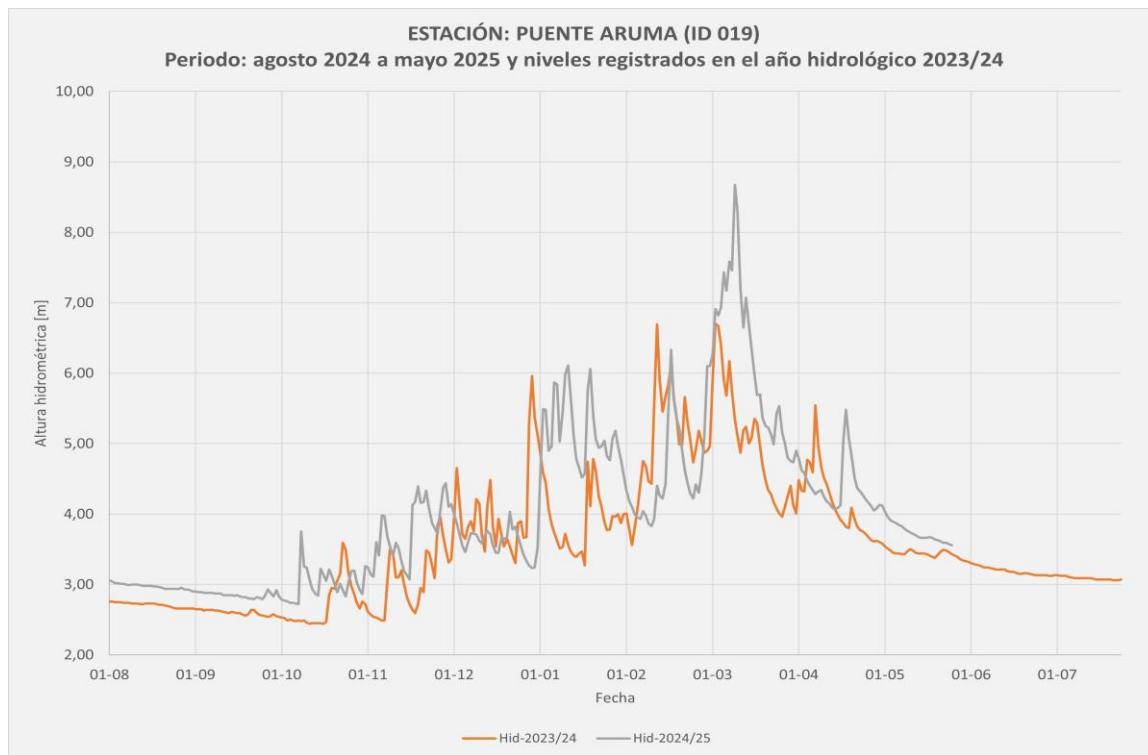


Imagen N°15: Evolución de los niveles hidrométricos - Estación Puente Aruma (ID 019)

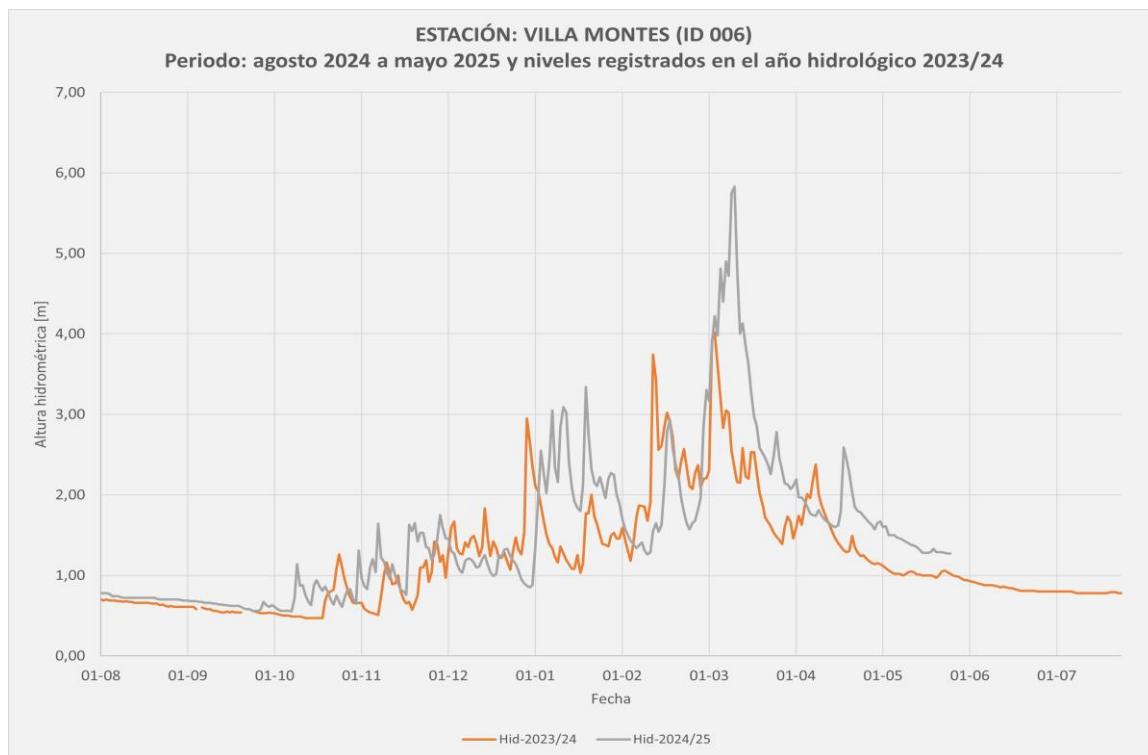


Imagen N°16: Evolución de los niveles hidrométricos - Estación Villa Montes (ID 006)



## COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO DIRECCIÓN EJECUTIVA

Los montos de precipitaciones registrados a lo largo del presente ciclo hidrológico conllevaron una disminución sostenida en la disponibilidad del recurso hídrico en la Cuenca Baja. En el mes de mayo, los niveles hidrométricos observados resultaron normales para esta época del año.

Cabe señalar, que producto del transporte, erosión y deposición de los sedimentos en las secciones hidrométricas conllevan modificaciones en la conformación de la sección transversal a lo largo del tiempo, conforme al régimen hidrológico predominante. Por lo que, la evolución de los niveles hidrométricos constituye un elemento de análisis para el monitoreo de los recursos hídricos, pero no resulta suficiente para su cuantificación.

A continuación, se presenta la evolución de los registros hidrométricos a lo largo del presente año hidrológico y se comparan con los niveles registrados en el año hidrológico 2023/24, a partir de los datos publicados tanto por la DE CTN como en el portal Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH).

En referencia a los registros de la estación Bañado La Estrella - RP N°28 -identificada en la Base de datos Única con (ID 015)- manifiesta una interrupción en la serie de registros desde el jueves 13 de febrero del corriente año.

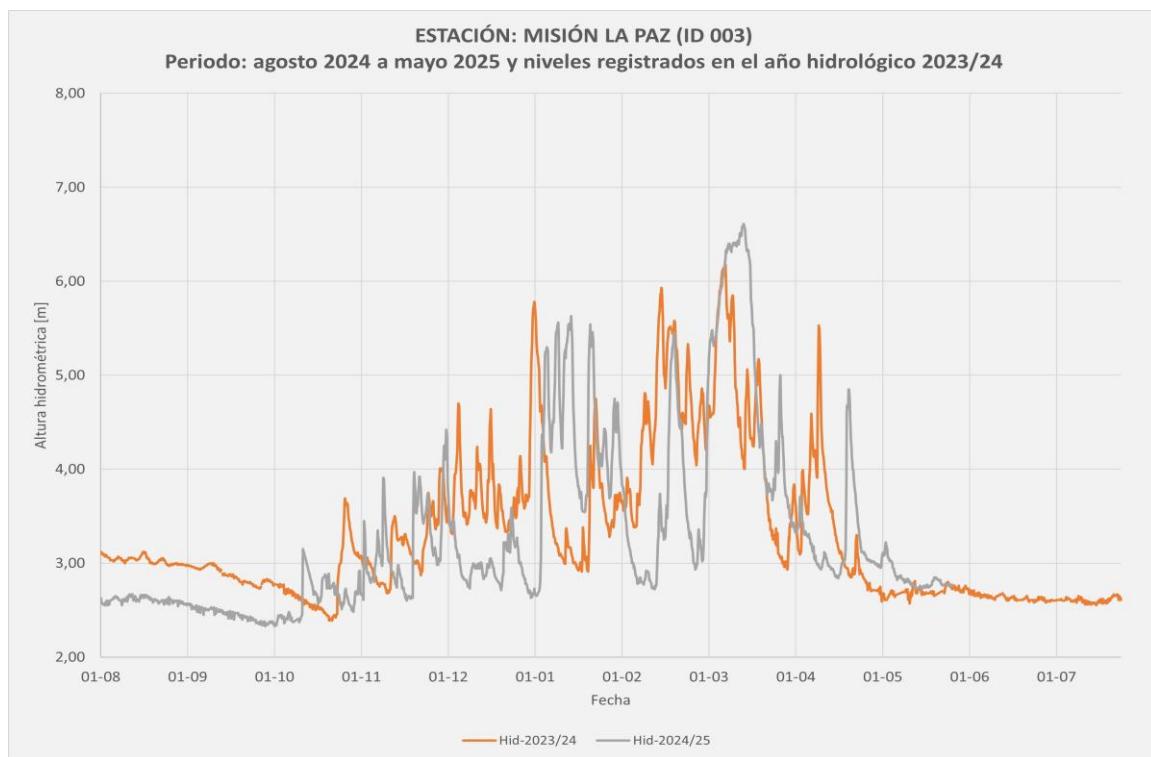


Imagen N°17: Evolución de los niveles hidrométricos - Estación Misión La Paz (ID 003)

En el caso de la Cuenca Baja en Paraguay, se registraron precipitaciones por encima de la media en el territorio a lo largo del mes de mayo.

Sin embargo, producto del normal desarrollo del inicio del ciclo hidrológico seco y el transporte, erosión y deposición de los sedimentos en las secciones hidrométricas, se puso de manifiesto el problema de escases de la disponibilidad del recurso hídrico. Los niveles registrados a lo largo del mes de mayo en las estaciones de, Margariño (ID 341) y General Díaz (ID 342) indican que el Canal Paraguayo continuó con el transporte de caudal hasta días mediados del mes de mayo, momento en el cual se comienzan a registrar condiciones de cauce seco.



## COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO DIRECCIÓN EJECUTIVA

En el caso de la Cuenca Baja Inferior, la cual se caracteriza por estar conformada por un abanico fluvial de cauces menores alimentados por excedentes de lluvias locales y eventualmente, algunos de ellos por excedentes de caudales provenientes de los bañados desarrollados aguas arriba en la Cuenca Baja.

Los registros hidrométricos en la sección de monitoreo emplazadas sobre los principales cursos de agua reflejan la situación de recesión luego de la crecida registrada en el pasado mes de abril, a consecuencia del régimen de precipitaciones desarrollado a lo largo del mes.

A continuación, se presenta la evolución de los registros hidrométricos a lo largo del presente año hidrológico y se comparan con los niveles registrados en el año hidrológico 2023/24, de la estación en el río Montelindo en la ruta PY09, operada por la DE CTN.

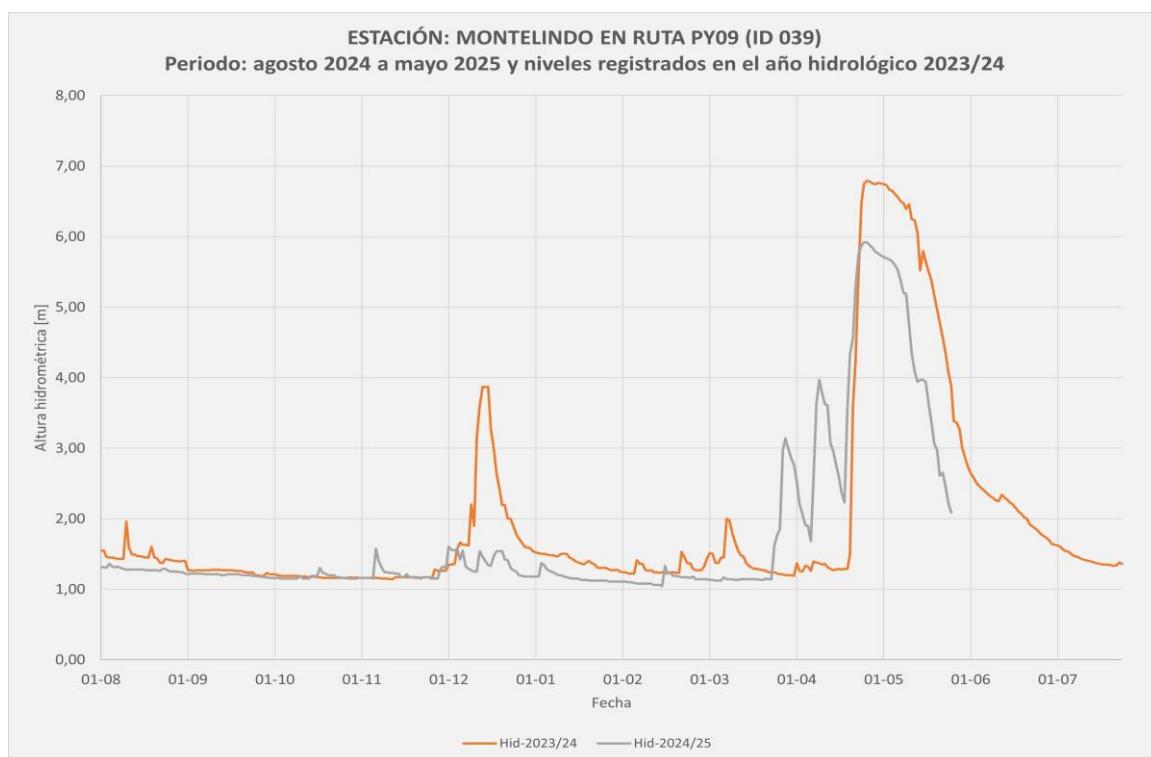


Imagen N°18: Evolución de los niveles hidrométricos - Estación Río Montelindo - RPY N°09 (ID 039)

### ANALISIS DE LOS NIVELES REGISTRADOS Y ESTIMACIÓN DE LOS CAUDALES ASOCIADOS

A continuación, se presentan las características principales de la serie de registros hidrométricos de las estaciones evaluadas a lo largo del mes de mayomayo del corriente año y su comparación con los datos registrados para el mismo periodo a lo largo del año 2024.



**COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

Estación		Alturas hidrométricas (m) - May/2025				Alturas hidrométricas (m) - May/2024			
ID	Denominación	Máximo	Medio	Mínimo	Mediana	Máximo	Medio	Mínimo	Mediana
016	Tarapaya	0,63	0,49	0,46	0,48	0,50	0,48	0,46	0,48
078	Talula	1,17	0,84	0,71	0,80	1,18	1,13	1,11	1,13
007	Viña Quemada	3,46	3,15	3,07	3,12	3,22	3,16	3,13	3,15
005	Palca Grande	1,76	1,74	1,71	1,73	1,66	1,66	1,65	1,66
019	Puente Aruma	4,16	3,80	3,56	3,74	3,67	3,48	3,38	3,46
006	Villa Montes	1,70	1,43	1,27	1,40	1,21	1,05	0,97	1,04
003	Misión La Paz	3,22	2,87	2,73	2,82	2,81	2,70	2,57	2,69
039	Río Montelindo - RPY N°09	5,92	4,47	2,09	4,75	6,79	5,95	3,89	6,39

*Tabla 1: Análisis de las alturas hidrométricas registradas.*

A fin de constituir secciones de control para estimar los caudales generados en la Cuenca del río Pilcomayo, las estaciones fueron seleccionadas conforme a su ubicación geográfica y debido a que cuentan con el mayor número de aforos entre las secciones analizadas.

Estación		Altura hidrométrica - May/2025		Caudal máximo medio diario ( $m^3/s$ ) - 2025
ID	Denominación	Registro hidrométrico máximo medio diario	Fecha ocurrencia	
019	Puente Aruma	4,16	2025-05-01	193,36
006	Villa Montes	1,70	2025-05-01	251,45
003	Misión La Paz	3,22	2025-05-08	313,54

*Tabla 2: Caudales máximos medios diarios estimados.*

Se informa que los caudales estimados en las secciones de Puente Aruma, Villa Montes y Misión La Paz son estimados a partir de los registros hidrométricos máximos medios diarios de las secciones. Estos responden al régimen de aguas altas producto de las precipitaciones ocurridas durante el mes de mayo.

## DIFERENCIA DE HUMEDAD DEL SUELO

El mapa de diferencia de humedad superficial fue generado a partir de la implementación de los datos del radiómetro pasivo *Soil Moisture Active-Passive* (SMAP). Para evaluar la diferencia de humedad del suelo, se utilizó el producto *SPL3SMP\_E.006 SMAP L3 Radiometer Global Daily 9 km Soil Moisture*, utilizando los datos recopilados a las 6 a. m. (descendente) y a las 6 p. m. hora solar local (ascendente) para una cobertura global completa, siendo su resolución diaria, a 9 km.

Durante el mes de mayo se aprecia una distribución heterogénea de la humedad del suelo en comparación con las condiciones registradas en el mismo mes del año 2024. Las diferencias positivas producto de las lluvias registradas se encuentran en gran parte de la extensión de la Cuenca Baja, manifestando una mayor intensidad al Noreste de la Cuenca Baja. Las condiciones de neutralidad se observaron principalmente en el Centro y Oeste de la Cuenca Alta. En tanto que, las diferencias negativas se aprecian en un acotado sector al sureste de la Cuenca Baja.

A continuación, se presenta el mapa de diferencia de humedad superficial de la Cuenca del Río Pilcomayo es la resultante de la diferencia entre el mes de mayo y el mismo mes del año 2024.

**COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

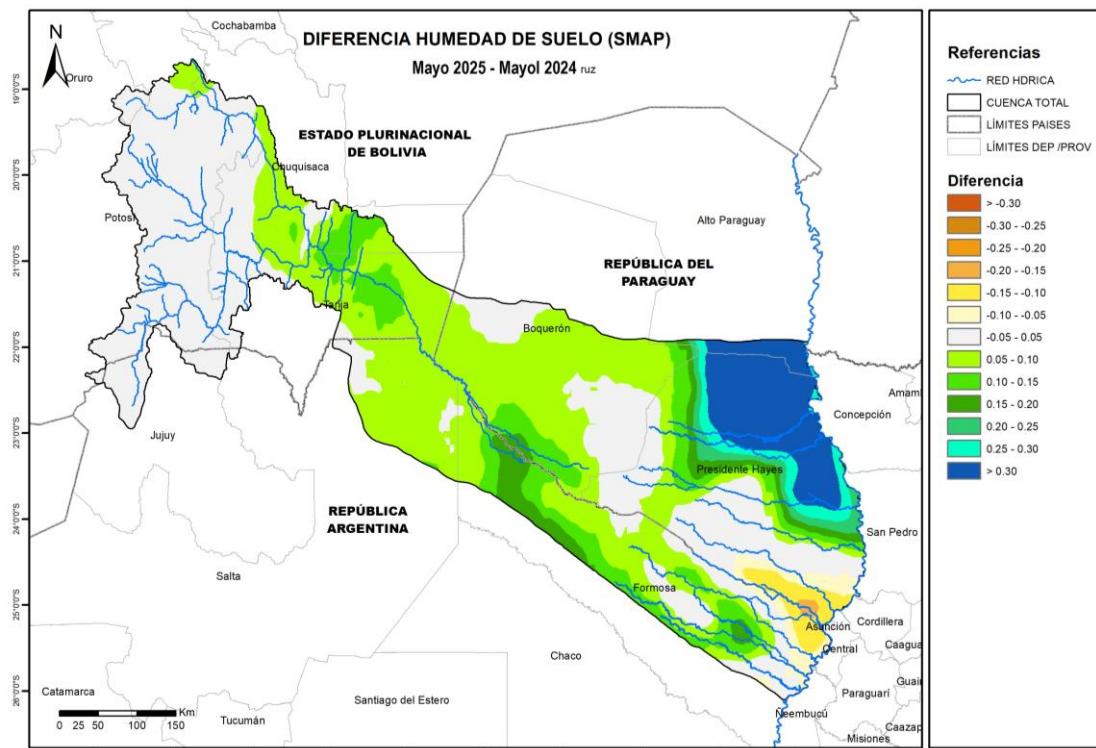


Imagen N°19: Diferencia de humedad de suelo - May/2025 - May/2024.

## ÍNDICE DE ESTRÉS EVAPORATIVO

El mapa de Índice de Estrés Evaporativo (ESI) identifica regiones donde la vegetación está sufriendo estrés por falta de agua. El ESI describe la humedad del suelo en todo el paisaje sin utilizar datos de lluvia observados y se produce con una resolución espacial de aproximadamente 5x5 km y con una cobertura global. El ESI fue desarrollado como una colaboración entre Christopher Hain (NASA Marshall Space Flight Center), Martha Anderson (USDA Agricultural Research Service) y las universidades de Wisconsin, Nebraska-Lincoln y Maryland en los Estados Unidos. El Proyecto ESI es financiado por el Programa de Ciencia Aplicada/Recursos Hídricos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Los datos del ESI utilizados para generar los mapas y diagnósticos en esta sección son producidos y diseminados por el Proyecto SERVIR. SERVIR es un desarrollo conjunto de NASA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Durante el mes de mayo se aprecia una distribución homogénea de los valores de ESI. Se señala que los valores de ESI negativos indican tasas de evapotranspiración por debajo de lo normal, lo que indica que la vegetación se estresó debido a la humedad inadecuada del suelo. Estos se encuentran en el sector Noroeste y en el sector Este de la Cuenca Baja.

Por otro lado, los valores positivos de ESI se encuentran en gran parte de la extensión de la Cuenca Alta y ligeramente en el sector central de la Cuenca Baja.

A continuación, se presenta el Índice de Estrés Evaporativo (ESI) de la Cuenca del Río Pilcomayo para el periodo comprendido entre los días 01 al 28 de mayo del corriente año.



## COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO DIRECCIÓN EJECUTIVA

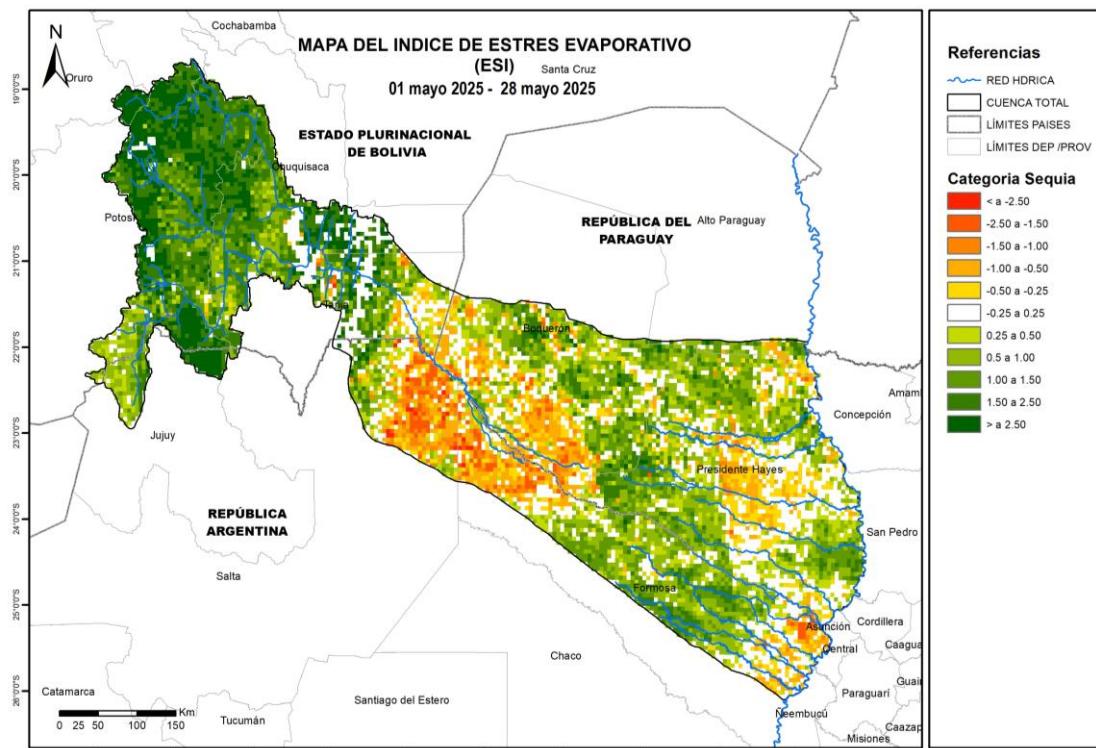


Imagen N°20: Mapa de Índice de Estrés Evaporativo (ESI) – Periodo: 01/05/2025 a 28/05/2025.

## REFERENCIAS

Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo  
<https://www.pilcomayo.net>

Servicio Meteorológico Nacional - Argentina  
<https://www.smn.gob.ar>

Sistema Nacional de Información Hídrica – Argentina  
<https://snih.hidricosargentina.gob.ar>

Ministerio de Obras Públicas – Instituto Nacional del Agua – Alerta Hidrológico Cuenca del Plata - Argentina  
<https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – Bolivia  
<https://www.senamhi.gob.bo>

Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología - Paraguay  
<https://www.meteorologia.gov.py>

Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica - Centro Regional del Clima para el sur de América del Sur  
<https://sissa.crc-sas.org/>